

EAC

РОССИЯ



Мармит электрический для «Шведского стола»

«МЭП-2Б-ШС» «МЭП-2Б-ШС-Г»
«МЭП-2Б-ШС-ШГ»

(ТУ 28.93.15-014-64046643-2021)



ПАСПОРТ Руководство по эксплуатации

ООО «ПищТех», г. Краснодар, 2023 г.

В процессе производства конструкция и устройство изделия могут быть изменены в целях усовершенствования и отличаться от описанных в данном руководстве, не ухудшая потребительских свойств.

ВВЕДЕНИЕ

Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления обслуживающего персонала и лиц, производящих установку и техническое обслуживание мармита электрического для «Шведского стола» с устройством, принципом действия и другими сведениями, необходимыми для их установки, правильной эксплуатации и технического обслуживания.

1. Назначение изделия

Мармит электрический промышленный для вторых блюд МЭП-2Б-ШС, МЭП-2Б-ШС-Г и МЭП-2Б-ШС-ШГ представляет собой мармит сухого обогрева. Предназначен для кратковременного хранения и демонстрации в горячем состоянии вторых блюд, соусов и гарниров, а также для раздачи их потребителю. Мармит устанавливается на предприятиях общественного питания отдельно или в линию прилавков самообслуживания.

2. Технические характеристики

Основные технические данные изделия приведены в таблице № 1

Таблица №1

№	Наименование параметра	Величина		
		МЭП-2Б-ШС	МЭП-2Б-ШС-Г	МЭП-2Б-ШС-ШГ
	Материал столешницы	Нерж. сталь	Гранит	Гранит
	Материал обшивки	ЛДСП + нерж. сталь	ЛДСП + нерж. сталь	МДФ фанерованный шпоном
	Материал полки	ЛДСП + нерж. сталь	ЛДСП + нерж. сталь	Гранит
1.	Номинальное напряжение, В	220		
3.	Номинальная частота тока, Гц	50		
4.	Род тока	Однофазный, переменный		
5.	Номинальная потребляемая мощность, кВт	1,6		
6.	Количество ТЭНов, шт.	4		
7.	Количество функциональных емкостей, шт.	12		
8.	Общий объем функциональных емкостей, дм ³	144		
9.	Удельное потребление эл. энергии на разогрев мармита кВт на 1 дм ³ номинального объема емкостей (кВт/дм ³), не более		0,015	
10.	Удельное потребление эл. энергии мармитом в установившемся режиме на 1 дм ³ номинального объема емкостей (кВт/дм ³), не более		0,02	

11.	Установленная безотказная наработка мармита, ч, не менее	650		
12.	Среднее время восстановления работоспособного состояния мармита, ч, не более	1		
13.	Габаритные размеры, мм длина ширина высота	1500 910 1365	1530 925 1465	
14.	Масса, кг не более	117	144	168

Приведенные в таблице показатели достижимы только при следующих условиях: температура окружающей среды — 20-25 °C и относительная влажность воздуха окружающей среды — 45-80 %.

Допускается отклонение в габаритных размерах ± 10мм

3. Комплектность

Комплект поставки соответствует таблице №2.

Таблица №2

Наименование	Количество		
	МЭП-2Б-ШС	МЭП-2Б-ШС-Г	МЭП-2Б-ШС-ШГ
Мармит электрический в сборе, шт		1	
Гастроемкости, шт GN ½ 150 GN ¼ 150		4 8	
Полка, шт.	установлена на изделии		1
Декоративные боковины на полку, шт	установлена на изделии		2
Стекла, шт.		2	
Паспорт на изделие, шт.		1	
Упаковка, шт.		1	

Внимание!

Установку, наладку и техническое обслуживание должны производить специалисты завода или специализированная организация, имеющая договор с заводом и лицензией на монтаж и ремонт торгово-технологического оборудования и имеющим группу допуска по электробезопасности не ниже III. Пуско-наладочные работы и обучение производятся за отдельную плату.

4. Устройство и принцип работы

Каркас мармита МЭП-2Б-ШС, МЭП-2Б-ШС-Г и МЭП-2Б-ШС-ШГ изготовлен из профильной окрашенной трубы. В каркас встроена прямоугольная ванна с электронагревателями и гнездами для установки гастроемкостей. Над тумбой установлена полка для тарелок, а внутри тумбы полка для инвентаря. В МЭП-2Б-ШС столешница выполнена из нержавеющей стали, обшивка и верхняя полка из ЛДСП. В МЭП-2Б-ШС-Г столешница выполнена из гранита, обшивка и верхняя полка из ЛДСП. В

МЭП-2Б-ШС-ШГ столешница и верхняя полка выполнены из гранита, обшивка выполнена из МДФ фанерованного шпоном. Подключение мармита к электрической сети производится штепсельной евровилкой сетевого кабеля. На панели управления установлены терморегулятор-индикатор и клавишные выключатели. Включение мармита осуществляется клавишей SB1 (см. эл. схему), далее на терморегуляторе-индикаторе выбирается нужная температура. Под полкой для тарелок, установлен светильник, который включается клавишей SB2.

Терморегулятор-индикатор обеспечивает автоматическое поддержание температуры в заданном пределе за счет периодического включения и отключения ТЭНов.

5. Указания мер безопасности

К обслуживанию мармита допускаются лица, прошедшие инструктаж по правилам эксплуатации и уходу за оборудованием.

При установке мармита должно быть обеспечено надежное заземление согласно правилам устройств электроустановок напряжением до 1000 В. Заземление произвести отдельным проводом сечением не менее 10 мм², от болта заземления на корпусе мармита (отмечен соответствующим значком) на контур заземления. Также заземление производится через евровилку сетевого кабеля.

Запрещается устанавливать мармит ближе 1 м от легковозгораемых материалов.

Запрещается применять водяную струю для чистки мармита.

Запрещено принудительно охлаждать ТЭНЫ водой.

Не эксплуатировать мармит имеющий сопротивление изоляции ниже 0,5 МОм. В случае падения сопротивления или увеличения тока утечки более 0,75 мА/кВт необходимо просушить ТЭНЫ при температуре 120-150 °C в течении 4-6 часов. После просушки проверить ток утечки. Проверить цепи заземления.

Не допускать намокания декоративной облицовки из ЛДСП, так как это может вызвать разбухание и расслаивания панелей.

При работе с мармитом следует соблюдать следующие правила безопасности:

- во избежание ожогов соблюдать осторожность при перемещении над ванной посуды, не допускать проливания на горячую поверхность ТЭНа жира и других жидкостей.

Температура рабочих поверхностей ТЭНов может достигать 700 °C.

- не допускать эксплуатацию ТЭНов имеющих механические повреждения;
- при замыкании электропроводки на корпус, немедленно отключить мармит от электросети и включить вновь только после устранения специалистами всех неисправностей;

- перед санитарной обработкой и техническим обслуживанием отключить мармит, остыть и повесить на рукоятки коммутирующей аппаратуры плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! – РАБОТАЮТ ЛЮДИ»;

- при обнаружении неисправностей вызвать специалиста по монтажу и ремонту торгово-технологического оборудования.

6. Порядок установки и подготовка к работе

Распаковка, установка и испытание мармита должны производиться специалистами по монтажу и ремонту торгово-технологического оборудования. После внесения изделия с отрицательной температурой в помещение необходимо выдержать её при комнатной температуре не менее 6 часов.

После проверки состояния упаковки, распаковать мармит и проверить комплектность в соответствии с таблицей 2.

Распакуйте стекла и установите на полку. Для этого отверните винты на держателях, вставьте стекла в держатели до упора, затяните винты для фиксации стекол.

Модель МЭП-2Б-ШС-ШГ поставляется с полкой в разобранном виде. Схема установки полки на мармит описана в Приложении А.

Конструкция стола подвижная и может устанавливаться на любое ровное место. После установки изделия на рабочее место зафиксировать колеса с тормозом.

При подключении мармита, для защиты от токов короткого замыкания в качестве коммутационного аппарата использовать автоматический выключатель типа АЕ, АП-50 с номинальным током 16А. Автоматический выключатель с мармитом не поставляется.

Сечение проводов для подключения мармита к электросети должен быть для меди не менее 2,5 мм², для алюминия не менее 4 мм².

Воткнуть вилку в розетку, а провод заземления к зажиму заземляющего контура.

Подключение должно производить специалист по монтажу и ремонту торгово-технологического оборудования.

Перед началом эксплуатации мармита необходимо удалить антикоррозионную смазку, жировые пятна с помощью сухой ветоши с последующей промывкой в горячей воде стола, раздаточной полки, емкостей и крышек. Ручку терморегулятора-индикатора установить в положение 90°C и произвести просушку (прокалку) ТЭНов в течение 2-х часов.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ :

обрабатывать изделия из нержавеющей стали химическими препаратами содержащими кислотные и щелочные соединения, а также хлоркой.

ПРИ ОБРАБОТКЕ ВЫШЕУКАЗАННЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ГАРАНТИИ НЕ НЕСЕТ.

7. Порядок работы

Работу проводить в следующем порядке:

Проверить целостность заземления. Включить мармит в электросеть, щелкнуть клавишу SB1 (см. эл. схему), установить необходимую температуру с помощью терморегулятора-индикатора, для этого необходимо поворачивать ручку до тех пор пока не на табло не загорится нужная цифра, соответствующая температуре.

Загрузку мармита следует производить не раньше 25 мин. после его включения.

Температура блюд, загружаемых в мармит, не должна быть ниже 80±2°C.

Для освещения продуктов используйте светильник, который включается клавишой SB2/

После окончания работы отключить мarmит, для этого ручку терморегулятора-индикатора перевести в положение «0» и выключить клавишу SB1. Произвести санитарную обработку.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание и ремонт должен производить электромеханик III – V разрядов, имеющий квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьего.

В процессе эксплуатации мarmита необходимо выполнять следующие виды работ в системе «технического обслуживания и ремонта»:

ТО – регламентированное техническое обслуживание – комплекс профилактических мероприятий, осуществляемых с целью обеспечения работоспособности или исправности изделия;

TP – текущий ремонт – ремонт, осуществляемый в процессе эксплуатации, для обеспечения или восстановления работоспособности мarmита и состоящий в замене и (или) восстановлении ее отдельных частей и их регулировании.

Периодичность ТО — 1 раз в мес.; ТР — при необходимости.

При регламентированном техническом обслуживании должны быть выполнены следующие виды работ:

- выявить неисправности изделия, опросив обслуживающий персонал;
- подтянуть и зачистить, при необходимости, контактные соединения токоведущих частей изделия;
- подтянуть, при необходимости, крепление сигнальной арматуры, облицовок, терморегуляторов при наличии;
- проверить целостность оболочки шнура питания;
- проверить целостность электропроводки, заземления, эквипотенциального провода (при наличии) внешним осмотром;
- проверить сопротивление цепи заземления. От зажима заземления до доступных металлических частей сопротивление цепи заземления изделия должно быть не более 0,05 Ом.
- произвести при необходимости замену вышедших из строя комплектующих изделий;

Перед проверкой контактных соединений, крепления терморегуляторов и сигнальной арматуры, отключить изделие от электросети снятием плавких предохранителей или выключением автоматического выключателя цехового щита, повесить на рукоятку коммутирующей аппаратуры плакат «Не включать - работают люди», вытащить вилку с розетки.

Периодически при необходимости производить санитарную обработку рабочих поверхностей, удалять жир и другие загрязнения с поверхности мarmита теплой водой с добавлением моющих растворов и дезинфицирующих средств нейтральной рН среды. После санитарной обработки поверхности изделий должны быть протерты чистой ветошью и просушены. Для чистки не использовать агрессивные хлорсодержащие моющие средства, а также абразивные средства.

Рекомендуется производить очистку нержавеющих поверхностей не реже 1-2

раз в неделю с применением средств для очистки и полировки нержавеющей стали.

Содержание работ при регламентированном техническом обслуживании приведены в таблице 3.

Таблица №3

Наименование	Метод проверки	Технические требования и параметры
Техническое состояние креплений ТЭНов, выключателей, терморегулятора, стола, полки, обшивки.	Визуальный осмотр	Механически надежно закреплены.
Состояние контактных соединений токоведущих частей и заземления.	Произвести чистку	Контактное соединение токоведущих частей и заземления должно обеспечивать надежность контактов в условиях переменного температурного режима плиты.
Сопротивление изоляции между токоведущими частями и корпусом марmita	При отключенном мармите произвести мегомметром с испытательным напряжением 1000 В	Сопротивление изоляции в холодном состоянии не ниже 0,5 МОм

9. Возможные неисправности и методы их устранения

Все неисправности, вызывающие отказ, указаны в таблице 4

Таблица 4.

Наименование неисправности	Возможная причина	Способ устранения
При включении мармита ТЭНЫ не нагреваются, сигнальная лампа не горит	На вводе отсутствует напряжение. Вышел из строя датчик-реле температуры или неисправность в его цепи.	Подать напряжение. Заменить датчик-реле температуры или устранить неисправность.
Мармит включен, сигнальная лампа горит, электронагреватель не нагревается	Вышел из строя электронагреватель	Заменить электронагреватель
Электронагреватель нагревается, лампа в клавише не горит	Лампа перегорела	Заменить клавишу
Не горит светильник	Перегорел светильник Перегорел предохранитель	Заменить светильник После устранения причины перегорания, заменить предохранитель

10. Упаковка транспортировка и хранение

Для транспортировки мармит установлен на деревянный поддон, обтянут пленкой-

стреч, упакован в картонный короб и помещен в деревянный ящик.

Транспортировка марmita допускается любым видом транспорта в закрытом объеме с соблюдением правил перевозок, действующих на каждом виде транспорта.

Погрузка и разгрузка марmita из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

Условия транспортирования и хранения в части воздействия климатических факторов Ж2 по ГОСТ 15150-69. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – по условиям С по ГОСТ 23170-78.

Марmitы должны храниться в транспортной таре под навесом или в помещении при температуре от +50 до –35 °С и относительной влажности 80%

11. Гарантии изготовителя, сведения о рекламациях

Изготовитель гарантирует соответствие марmita электрического всем требованиям технических условий ТУ 28.93.15-014-64046643-2021 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

Полный установленный срок службы марmita электрического не менее 5 лет.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей изделия, произошедших не по вине потребителя.

Время нахождения изделия на гарантийном ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения выявленных дефектов путем гарантийного ремонта предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектное изделие на новое.

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПРИ:

- 1. Неправильном подключении электрооборудования марmita**
- 2. Неправильной эксплуатации**
- 3. Наличии механических повреждений на изделии**
- 4. Внесении изменений в конструкцию изделия и изменениях в коммутации электросоединений.**

12. Свидетельство о приемке

Мармит электрический для «Шведского стола» «МЭП-2Б-ШС», «МЭП-2Б-ШС-Г», «МЭП-2Б-ШС-ШГ» соответствует техническим условиям ТУ 28.93.15-014-64046643-2021 и признан годным к эксплуатации.

Заводской номер _____

Дата выпуска _____

М.П.

Подпись лиц, ответственных за приемку:

Сборку изделия произвел _____

Подключение изделия (эл. часть) произвел _____

Контроль сопротивления заземления произвел _____

Контроль качества изделия произвел _____

13. Свидетельство об упаковке

Мармит электрический для «Шведского стола» «МЭП-2Б-ШС», «МЭП-2Б-ШС-Г», «МЭП-2Б-ШС-ШГ» упакован согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией ООО «ПишТех».


Дата упаковки _____ М.П.

Упаковку произвел _____

Изделие после упаковки принял _____


Приложение А

Установка полки на мармит МЭП-2Б-ШС-ШГ

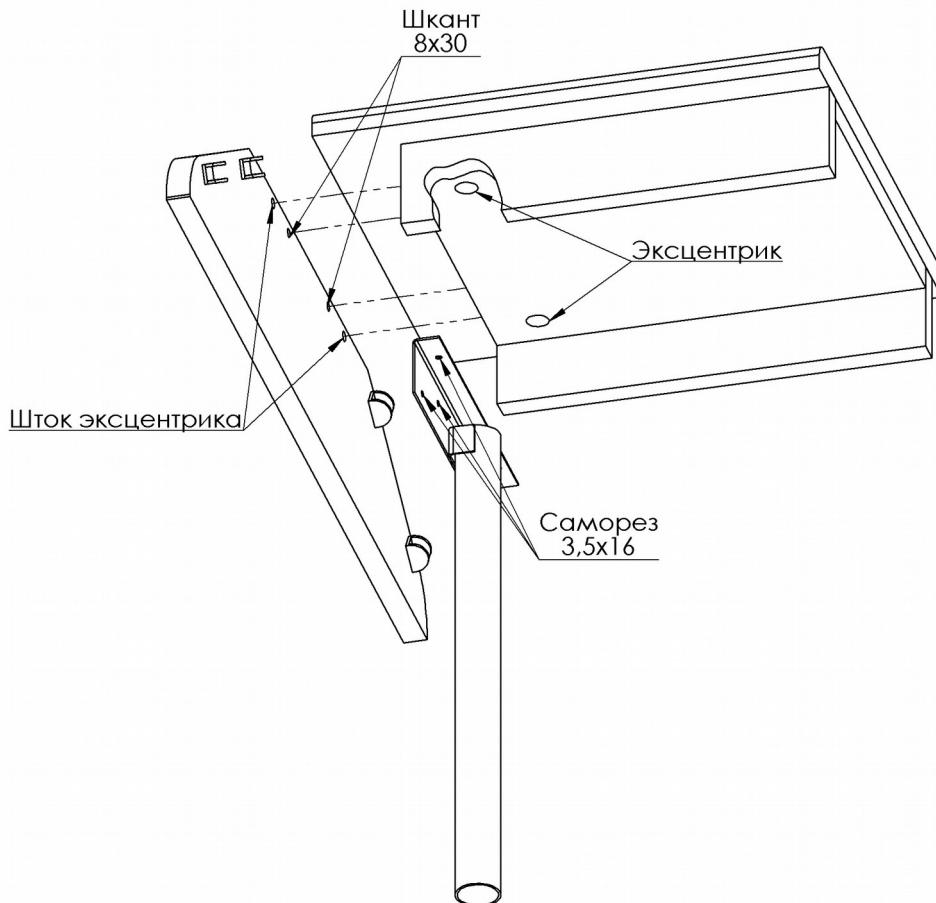

1. Установите на декоративных боковинах шканты 8x30 и штоки эксцентриков.
2. Установите декоративную боковину с торца полки в соответствующие отверстия. Вставьте эксцентрики и зафиксируйте отверткой.
3. Поставьте собранную полку на стойки мармита. Выровняйте по центру.
4. С внутренней стороны закрепите уголок к полке при помощи саморезов 3,5x16

**Схема электрическая принципиальная
«МЭП-2Б-ШС» «МЭП-2Б-ШС-Г» «МЭП-2Б-ШС-ШГ»
~220В**

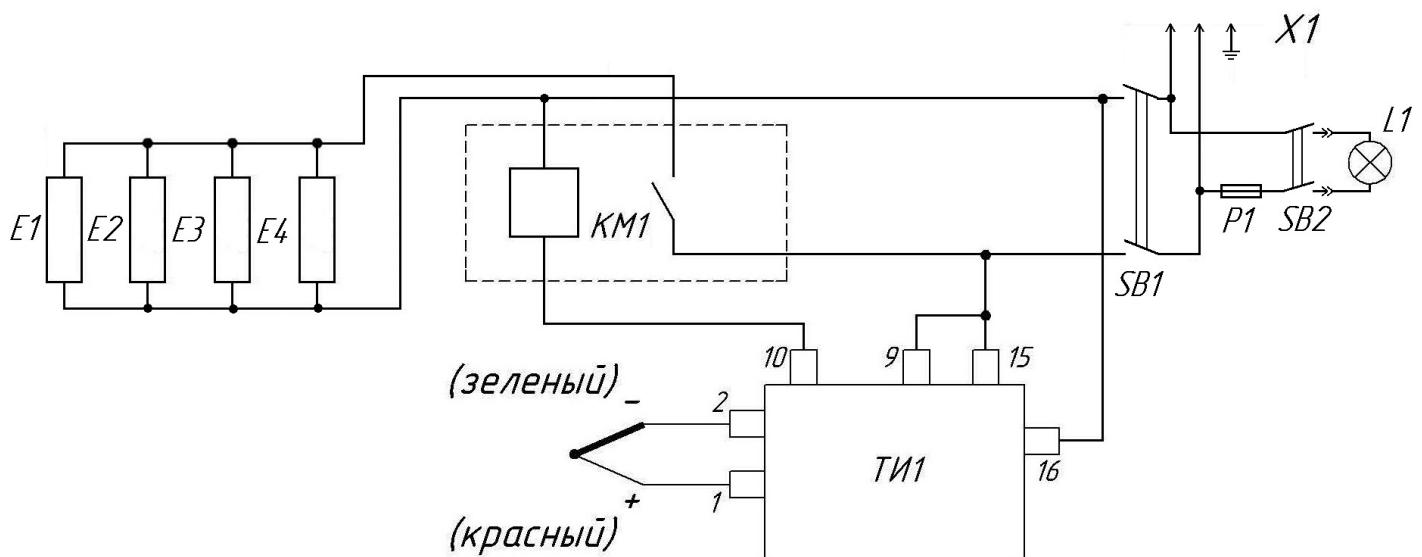

Перечень элементов

Обозначение	Наименование	Количество
E1-E4	Электронагреватель трубчатый ТЭН 100 В10/0,4 Т220 ГОСТ 13268-88	4
ТИ1	Терморегулятор-индикатор XMTEA-1001 0-90	1
KM1	Магнитный пускатель ПМ12	1
SB1, SB2	Выключатель клавишный KCD4	2
L1	Светильник ЛПБ 2004В 230В	2
P1	Плавкий предохранитель 1А	1
X1	Евровилка	1

Дополнительные сведения о товаре

1. Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.71574/21 от 22.12.2021
2. Изготовитель: ООО «ПищТех»
юр. адрес: 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.14, лит. Б, оф. 7
факт. Адрес: 353211, Краснодарский край, ст. Новотитаровская, ул. Луначарского,1/2
3. Перечень авторизованных сервисных центров компании
ООО «Торговый дом Пищевые технологии»:

Город	Адрес	Телефон, электр. почта
г. Краснодар	Ростовское шоссе, д. 68/1 (район ипподрома)	+7 (861) 241-17-00 +7 (988) 594-86-06 +7 (861) 241-10-29 service@zavod-pt.ru
г. Самара	Заводское шоссе, д.111, ТЦ ДиПорт	+7 (846) 922-52-17 samara@zavod-pt.ru
г. Сочи	ул. Донская, д. 9	+7 (862) 235-11-25 sochi@zavod-pt.ru
г. Екатеринбург	ул. Машиностроителей, д. 30	+7 (343) 272-82-12 ekt@zavod-pt.ru

**По вопросам технического обслуживания, претензий по
качеству и за консультацией обращаться по адресу:**

ООО «Торговый дом Пищевые технологии»,
350010, г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 68/1,
+7 (861) 228-98-25, доб. 155 +7 (988) 594-86-06,
service@zavod-pt.ru

Официальные представительства компании ООО «Торговый дом Пищевые технологии»:

Город	Адрес	Телефон, электр. почта
г. Екатеринбург	ул. Машиностроителей, д. 30	+7 (343) 272-82-12 ekt@zavod-pt.ru
г. Красноярск	ул. 9 Января, д. 23	+7 (391) 231-65-00 kry@zavod-pt.ru
г. Новосибирск	пер. Комбинатский, д. 3, корп. 4	+7 (383) 239-50-87 nsk@zavod-pt.ru
г. Ростов-на-Дону	ул. Вавилова, д. 68	+7 (863) 311-59-25 +7 (918) 555-91-70 +7 (989) 620-45-79 rnd@zavod-pt.ru rnd3@zavod-pt.ru
г. Саратов	ул. Астраханская, д. 43, корп. 5	+7 (845) 244-81-94 saratov@zavod-pt.ru
г. Ставрополь	ул. Октябрьская, д. 184, Бизнес-центр «Восход», 5 корп.	+7 (918) 869-79-79 stv@zavod-pt.ru
г. Волгоград	ул. Чистоозерная, д. 6	+7 (844) 298-73-13 volg@zavod-pt.ru
г. Казань	ул. Журналистов, д. 54	+7 (843) 226-87-84 kazan@zavod-pt.ru
г. Люберцы	ул. Электрификации, д. 26 В	+7 (495) 227-73-50 moscow@zavod-pt.ru
г. Оренбург	ул. Монтажников, д. 21	+7 (3532) 45-74-74 orenburg@zavod-pt.ru
г. Самара	Заводское шоссе, д.111, ТЦ ДиПорт	+7 (846) 922-52-17 samara@zavod-pt.ru
г. Омск	ул. Масленникова, д. 10	+7 (3812) 20-90-77 omsk@zavod-pt.ru
г. Воронеж	ул. Электросигнальная, д. 24	+7 (473) 232-36-06 vobs@zavod-pt.ru
г. Краснодар	Ростовское шоссе, д. 68/1 (район ипподрома)	+7 (861) 241-10-26 +7 (861) 241-10-27 +7 (861) 241-10-28 +7 (918) 348-61-97 +7 (989) 852-13-99 tz@zavod-pt.ru – оборудование tr@zavod-pt.ru – мебель и магазиностроение storchak@zavod-pt.ru - посуда at@zavod-pt.ru – онлайн- кассы и автоматизация zip@zavod-pt.ru – запасные части
г. Краснодар	ул. Уральская, д.126/4	+7 (918) 240-03-96 zakaz3@zavod-pt.ru
г. Нижний Новгород	ул. Бекетова, д. 13П	+7 (831) 424-20-15 nn@zavod-pt.ru
г. Пятигорск	ул. Ермолова, д.16, строение 1	+7 (918) 768-39-13 ptg@zavod-pt.ru
г. Санкт-Петербург	ул. Софийская, д. 14, литер А	+7 (812) 921-31-17 spb@zavod-pt.ru
г. Сочи	ул. Донская, д. 9	+7 (862) 235-11-25 sochi@zavod-pt.ru
г. Уфа	ул. Ростовская, д. 18	+7 (347) 294-46-36 ufa@zavod-pt.ru
г. Алматы	ул.Муратбаева 63 (угол улицы Макатаева)	+7(727) 351-64-33 +7(727) 351-60-61 kz@zavod-pt.ru
г. Бишкек	ул. Лермонтова, д. 12	+996 (500) 44-99-77 + 996 (555) 44-99-77 +996 (312) 97-35-70 kg6@zavod-pt.ru kg3@zavod-pt.ru
г. Симферополь	ул. Бородина, д. 12 лит.3	+7 (978) 972-42-99 krim2@pt-proekt.ru krim3@pt-proekt.ru
г. Ташкент	Яккасарайский р-н, ул. Чупаната, 43	+998 (99) 353-47-71 +998 (99) 353-47-72 +998 (99) 353-47-73 uz@zavod-pt.ru



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "ПицТех"
Место нахождения: 350033, Россия, город Краснодар, улица Ставропольская, 14, литер Б, офис 7
Место осуществления деятельности: 353211, Россия, Краснодарский край, Динской район,
станица Псекупсская, улица Луначарского, 1/2, ОГРН 1102308000640, телефон: +7 (861) 2411700,
e-mail: ta@zavod-pt.ru, meshkova.t@mail.ru
в лице директора Мешковой Татьяны Алексеевны

заявляет, что

Мармиты электрические типа МЭП

изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "ПицТех"

Место нахождения: 350033, Россия, город Краснодар, улица Ставропольская, 14, литер Б, офис 7.
Место осуществления деятельности по изготовлению продукции: 353211, Россия, Краснодарский край,
Динской район, станица Новокупровская, улица Луначарского, 1/2

продукция изготавливается согласно:

Мармиты электрические типа МЭП. Технические условия" ТУ 28.93.15-014-64046643-2021.

Коды) ТН ВЭД ЕАЭС 8419 81 800 0

Серийный выпуск

соответствует требованиям

технического(ых) регламента(ов)

"О безопасности машин и оборудования" (TR ТС 010/2011)

"О безопасности низковольтного оборудования" (TR ТС 004/2011)

Декларация о соответствии принципа на основании

протокола сертификационных испытаний № 1369-44-21 от 29.12.2021, выданного испытательным центром
электрооборудования Федерального бюджетного учреждения "Государственный регламентный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской области", регистрационный номер аттестата
аккредитации RA.RU.21ME22

Схема декларирования соответствия - Зд

Дополнительная информация

ГОСТ 27084-88 (СТ СЭВ 5926-87) "Мармиты электрические для предприятий общественного питания.

Общие технические требования и методы испытаний" п.п. 1.1, 1.2, 1.8, 1.9,

ГОСТ 12.2.092-94 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование электромеханическое и
электроинженерное для предприятий общественного питания. Общие технические требования по
безопасности и методы испытаний" п.п. 3.1, 3.3, 3.4, 3.6, 3.9, 3.11, 3.15, 3.16, 3.18, 3.20-3.23.

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 "Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1.
Общие требования" п.п. 5.1-5.3, 6.2, 7.5, 18.1, 18.2, 18.2.2, 18.3, 18.4.

Условия хранения по группе 3 (ЖЭ) ГОСТ 15150 "Машины, приборы и другие технические изделия.
Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и
транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды".

Срок хранения 1 год, назначенный срок службы не менее 5 лет.

Декларация о соответствии

действительна с даты регистрации по 21.12.2026

включительно

Мешкова Татьяна Алексеевна



Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.РA03.B.71574/21

Дата регистрации декларации о соответствии

22.12.2021